



**ООО «СТ»**

**620135, Екатеринбург, Стачек 55 – 404**

**ИНН: 6673230048, КПП: 667301001**

**+7(343)382-39-66, 382-39-67**

**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ИНВЕРТОРНОГО АППАРАТА  
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ (MAG/MIG)  
МОДЕЛИ**

**MIG-200Y; NB-200Y; MIG-250; NB-350 IGBT; MIG-350; NB-500 IGBT;  
MIG-500; MIG-630**



**ООО «СТ»**

**620135, Екатеринбург, Стачек 55 – 404**

**ИНН: 6673230048, КПП: 667301001**

**+7(343)382-39-66, 382-39-67**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Меры предосторожности.....	3
2. Общее описание.....	5
3.Электрическая схема.....	5
4. Основные характеристики.....	5
5. Описание панели управления.....	6
6. Установка и эксплуатация.....	8
7. Техника безопасности .....	13
8. Техническое обслуживание.....	14
9. Устранение неисправностей.....	15
10.Рекомендуемые настройки .....	16
11.Гарантийные обязательства .....	20
12. Комплектация аппаратов.....	21



**ООО «СТ»**

**620135, Екатеринбург, Стачек 55 – 404**

**ИНН: 6673230048, КПП: 667301001**

**+7(343)382-39-66, 382-39-67**

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали сварочное оборудование Группы Компаний «KEYUE», созданное в соответствии с принципами безопасности и надежности.

Высококачественные материалы, используемые при изготовлении этих сварочных аппаратов, гарантируют полную надежность и простоту в техническом обслуживании.

#### **ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ СТАНДАРТАМ ЕС**

Настоящим заявляем, что наше оборудование, предназначенное для промышленного и профессионального использования типов: MIG-250, NB-350 IGBT, MIG-350, NB-500 IGBT, MIG-500, MIG-630

соответствует директивам 73/23/ЕЕС «Низковольтное оборудование» и 89/336/ЕЕС «Электромагнетическая совместимость», а также Европейскому стандарту EN/IEC60974.

Настоящим заявляем, что на сварочное оборудование предоставляется гарантия сроком на один год с момента покупки.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и разберитесь в нем перед установкой и использованием данного оборудования.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство, и не обязана предупреждать об этом заранее.

#### **Внимание!**

Перед использованием аппарата внимательно прочтите настоящую инструкцию.

Не допускается внесение изменений или выполнение, каких либо действий, не предусмотренных данным руководством.

По всем возникшим вопросам, связанных с эксплуатацией и обслуживанием аппарата, Вы можете получить консультацию у специалистов сервисной компании.

Производитель не несет ответственности за травмы, ущерб, упущенную выгоду или иные убытки, полученные в результате неправильной эксплуатации аппарата или самостоятельного вмешательства (изменения) конструкции аппарата, а так же возможные



**ООО «СТ»**

**620135, Екатеринбург, Стачек 55 – 404**

**ИНН: 6673230048, КПП: 667301001**

**+7(343)382-39-66, 382-39-67**

последствия незнания или некорректного выполнения предупреждений изложенных в руководстве.

Данное руководство поставляется в комплекте с аппаратом и должно сопровождать его при продаже и эксплуатации.

## **1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Процесс сварки представляет собой опасность, как для Вас, так и для окружающих, поэтому соблюдайте все правила техники безопасности. Для получения более подробной информации обратитесь к инструкции по технике безопасности для сварщика, составленной в соответствии с требованиями производителя.

<p><b>Перед эксплуатацией оборудования необходимо пройти профессиональную подготовку.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Используйте для сварки средства индивидуальной защиты, одобренные Государственной инспекцией труда.</li><li>- Сварщик должен обладать необходимой квалификацией и иметь допуск к проведению сварочных работ.</li><li>--Отключайте аппарат от сети перед проведением технического обслуживания или ремонта.</li></ul>	
<p><b>Электрический ток может быть причиной серьезной травмы и, даже, смерти.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Устанавливайте обратный кабель в соответствии с характером проводимых работ.</li><li>- Ни в коем случае не дотрагивайтесь до незаизолированных деталей голыми или мокрыми руками, в мокрой одежде.</li><li>- Убедитесь в том, что вы изолированы от земли и заготовки. А также, что вы заняли безопасную для сварки позицию.</li></ul>	
<p><b>Дым и газ, образующиеся в процессе сварки, – опасны для здоровья.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>--Не склоняйтесь низко над заготовкой, во избежание вдыхания газа и дыма, выделяемого при сварке.</li><li>- Поддерживайте хорошую вентиляцию рабочего места в процессе сварки с помощью вытяжки или вентиляционного оборудования.</li></ul>	
<p><b>Излучение дуги может быть причиной травмы глаз или ожогов.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-- Одевайте специальные сварочные шлем и одежду для защиты глаз и тела в процессе сварки.</li><li>-- Пользуйтесь специальными масками или экранами</li></ul>	

<p>для защиты окружающих.</p>	
<p><b>Неправильная эксплуатация оборудования может вызвать пожар или взрыв.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Искры от сварки могут быть причиной пожара, поэтому, убедитесь в том, что поблизости нет воспламеняющихся материалов, и уделяйте особое внимание пожарной технике безопасности.</li> <li>-- Поблизости должен находиться огнетушитель, а персонал должен уметь им пользоваться.</li> <li>-- Сварка в вакуумной камере запрещена.</li> <li>-- Запрещается плавить трубы с помощью этого оборудования.</li> </ul>	
<p><b>Горячая заготовка может стать причиной серьезных ожогов.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Не трогайте горячую заготовку голыми руками.</li> <li>-- После продолжительного использования горелки необходимо дать ей остыть.</li> </ul>	
<p><b>Магнитные поля могут воздействовать на электронный стимулятор сердца.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Люди, с электронными сердечными стимуляторами не должны допускаться в зону сварки до консультации с врачом.</li> </ul>	
<p><b>Движущиеся части оборудования могут нанести серьезные травмы.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Держитесь на безопасном расстоянии от движущихся частей оборудования, таких как вентилятор.</li> <li>-- Все дверцы, панели, крышки и другие защитные приспособления должны быть закрыты и находится на своем месте.</li> </ul>	
<p><b>Неисправность оборудования — при возникновении любых трудностей обращайтесь за помощью к профессионалам.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-- При возникновении любых трудностей в процессе установки или эксплуатации оборудования обратитесь к соответствующему разделу настоящего руководства.</li> <li>-- Обратитесь в сервисный центр или нашу компанию за профессиональной помощью, если вы не можете до конца разобраться в возникшей проблеме, или устранить ее, после прочтения настоящего Руководства.</li> </ul>	



**ООО «СТ»**

**620135, Екатеринбург, Стачек 55 – 404**


**ИНН: 6673230048, КПП: 667301001**

**+7(343)382-39-66, 382-39-67**

## **2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ**

- Современная инверторная технология (на базе IGBT транзисторов)
- Инверторная частота преобразования 20кГц, позволяет значительно уменьшить габаритные размеры и вес сварочного аппарата.
- Значительное уменьшение потерь металла заметно увеличивает эффективность сварки и уменьшает затраты энергии.
- Частота переключений не входит в диапазон слышимости, благодаря чему шумовые помехи практически, сходят на нет.
- Передовой режим контроля.
- Осуществляет управление системой обратной связи, обеспечивает постоянство значения рабочего напряжения и компенсирует перепады напряжения в диапазоне +/- 15%.
- Подбирает значение рабочего напряжения, идеально подходящего для заданной величины сварочного тока, обеспечивает превосходные характеристики сварки.
- Включает в себя уникальную систему контроля сварочных динамических характеристик; обеспечивает стабильность горения дуги, низкий уровень разбрызгивания металла, прекрасную форму шва, высокую эффективность сварки.
- Позволяет применять рабочий режим автоматического поддержания/угасания дуги, способного удовлетворить различные требования к сварке.
- Включает функцию капельного переноса в процессе сварки, обеспечивает высокий уровень напряжения холостого хода, медленную скорость подачи проволоки, практически безотказное возбуждение дуги.
- Дает возможность проводить как сварку в среде углекислого газа CO<sub>2</sub>.
- Позволяет использовать проволоку диаметром 0.8...1.6 мм, как н\у и низколегированную, так и нержавеющей и для специальных сталей.

### 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

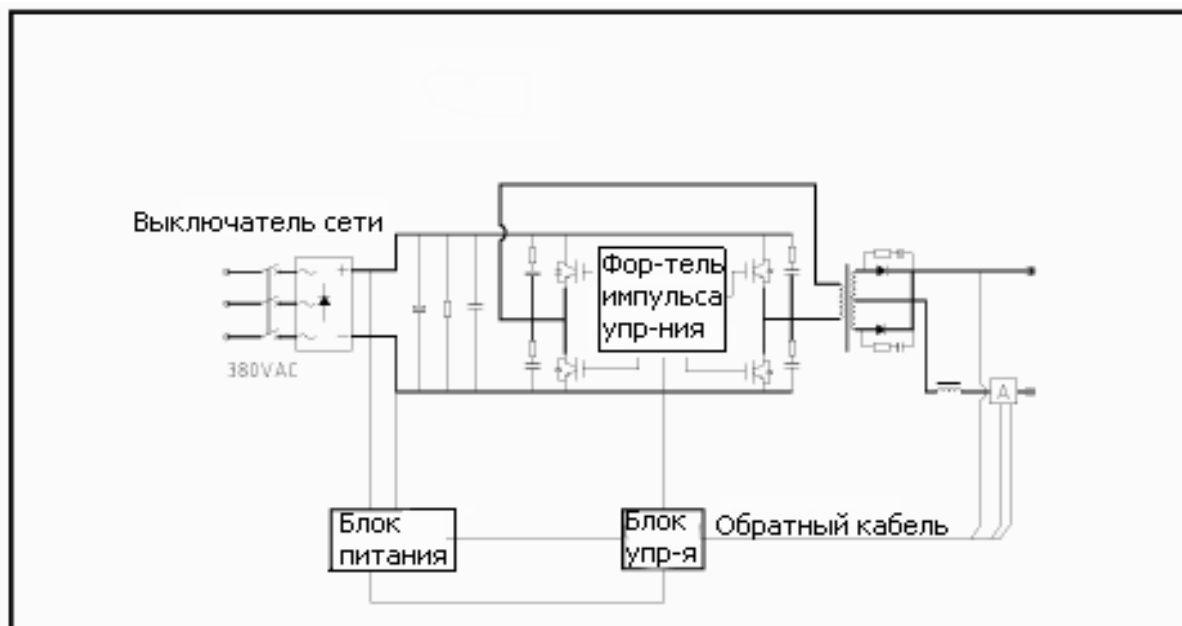


### 4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП	MIG 200	MIG 250	NB-350 IGBT (MIG 350)	NB-500 IGBT (MIG 500)	MIG 630
Напряжение сети, В	1 фаза 220В	3 фазы 380 ± 15%, частота 50/60Гц			
Номинальный потребляемый ток, А	13	13	21	38	53
Номинальная мощность источника питания, КВА	8,5	8,5	14	25	35
Рекомендуемая мощность предохранителя, А	35	35	40	60	70
Диапазон регулирования сварочного тока, А	50~200	50~250	50~350	50~500	50~630
Диапазон регулирования рабочего напряжения, В	16~26,5	16~26,5	16~36	16~44	15~44
Напряжение холостого хода, В	60	60	60	70	70
Диаметр применяемой сварочной проволоки, мм	0.8/1.0	0.8/1.0	0.8/1.0/1.2	1.0/1.2/1.6	1.0/1.2/1.6
Номинальный ПВ, %	80				
Коэффициент полезного действия, %	85	85	85	85	85
Фактор мощности	0.93		0.93	0.93	0.93
Класс защиты	IP21S			IP21S	
Класс изоляции	F			F	
Размер, мм	654x300x590		654x300x590	654x300x590	654x300x590
Вес, кг	31		35	50	55

## 5. ОПИСАНИЕ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

### 5.1 Устройство передней панели управления

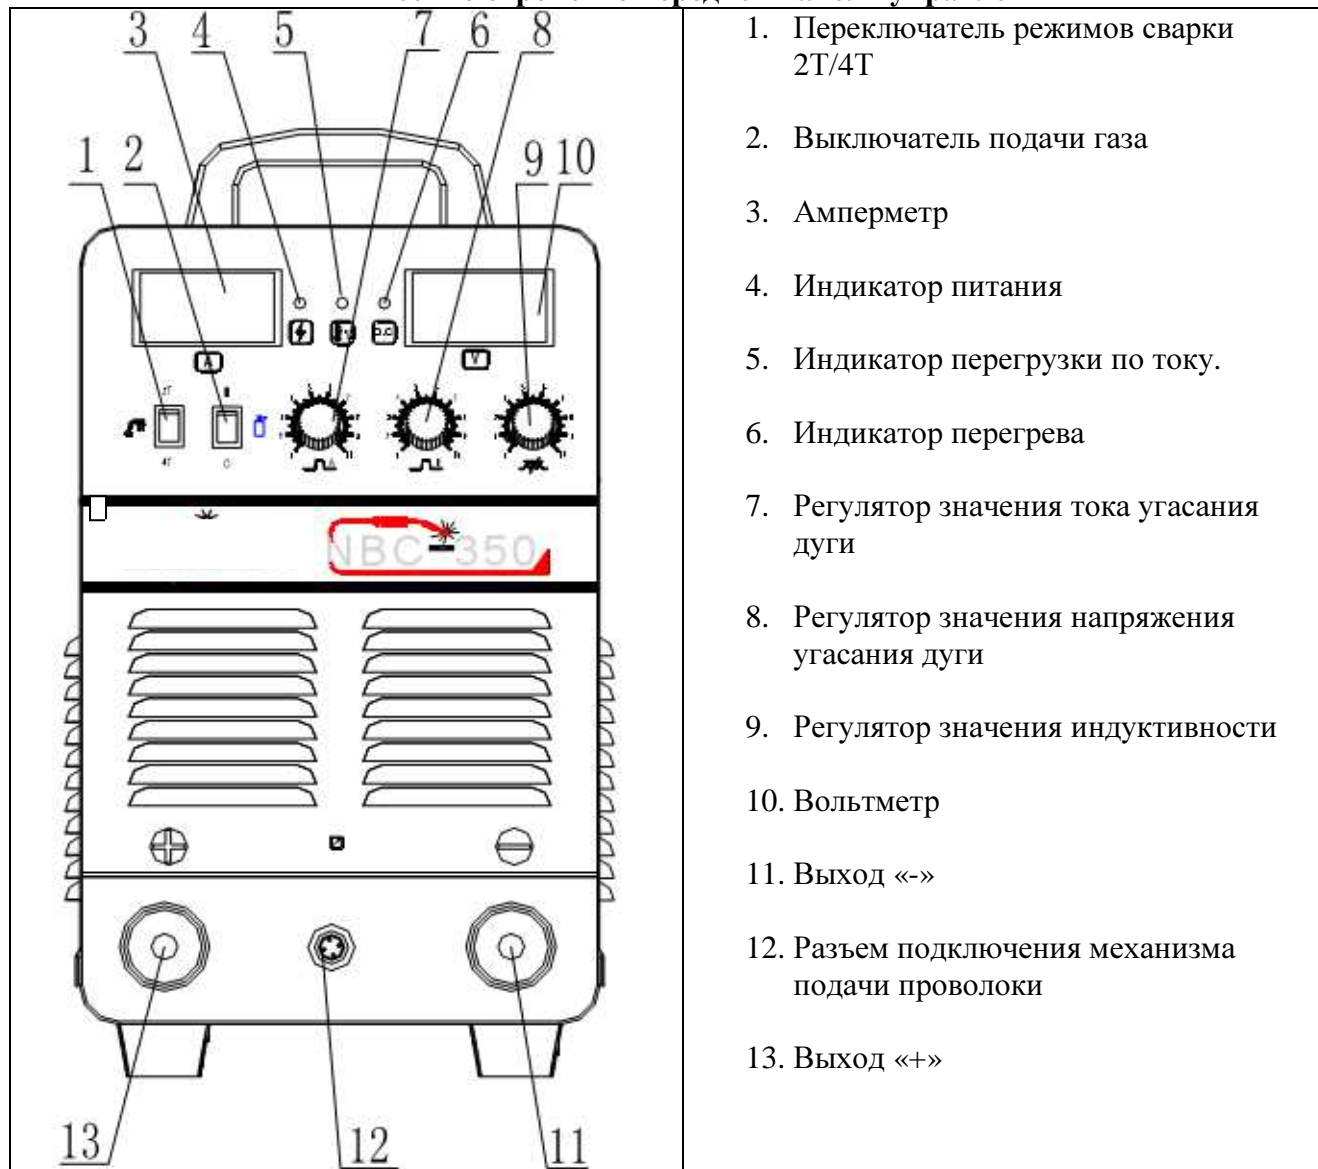

**ООО «СТ»**


**620135, Екатеринбург, Стачек 55 – 404**

**ИНН: 6673230048, КПП: 667301001**


**+7(343)382-39-66, 382-39-67**



## 5.2 Устройство панели пульта ДУ механизма подачи проволоки

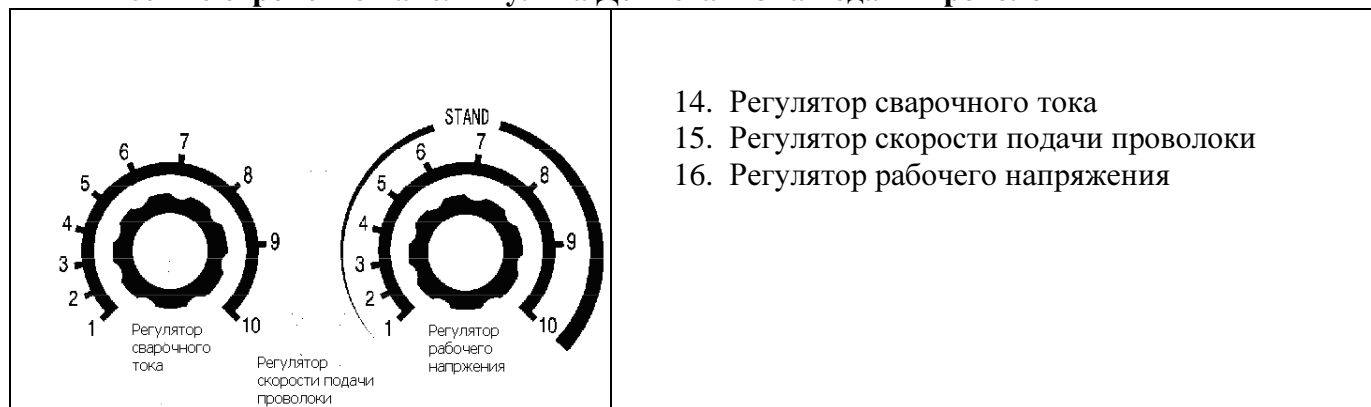


## 5.3 Устройство задней панели

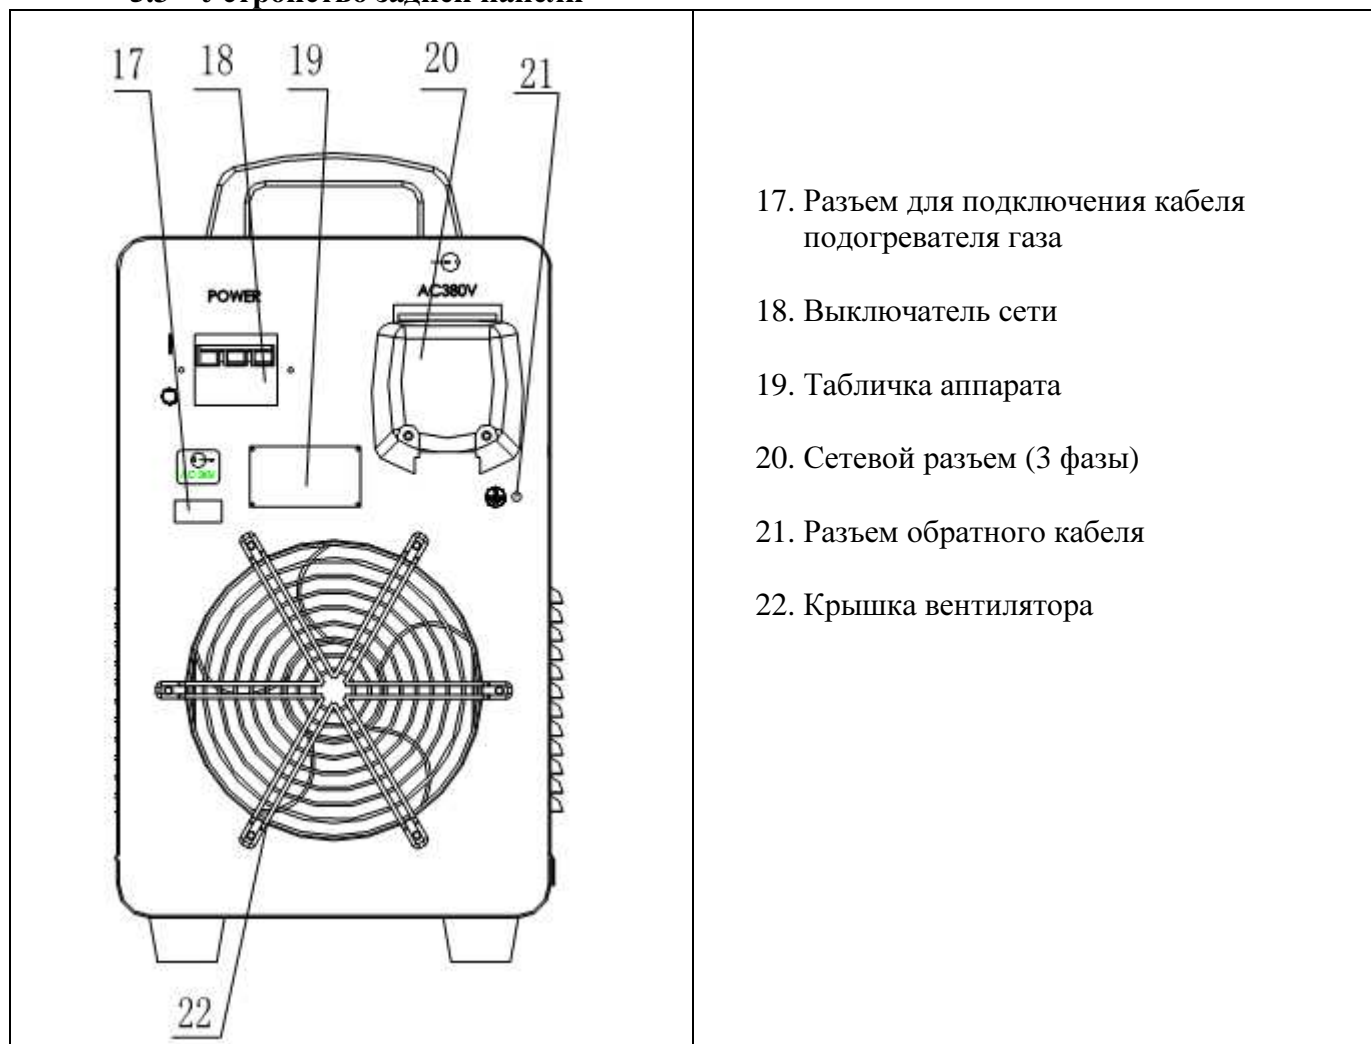

## 6 УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

<b>Внимание:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Пожалуйста, устанавливайте аппарат только в соответствии с ниже перечисленной последовательностью действий:</li><li>- Операции по подсоединению электрических проводов должны проводиться после отключения питания аппарата посредством сетевого выключателя.</li><li>- Класс защиты данного оборудования – ИП21С (IP21S), поэтому, не используйте его в дождь.</li></ul>
------------------	---

Рис. 6-1. Соединения в блоке выключателя (справочно)

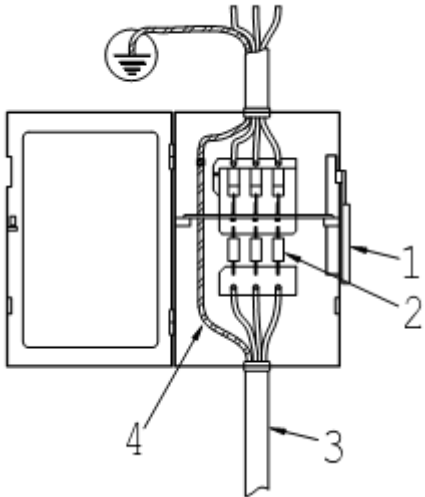	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Выключатель сети</li><li>2. Предохранитель 40 и более А</li><li>3. Кабель сварочной горелки</li><li>4. Желто-зелёный заземляющий кабель (земля, не соединять с нулевой фазой)</li></ol> <p>Подключайте кабели как показано на рисунке или любым иным корректным способом. Убедитесь в том, что аппарат отключен от сети перед подсоединением кабелей.</p> <p><b>Внимание: Запрещается производить какие-либо операции на аппарате, подсоединенном к сети.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Обратитесь к профессиональному электрику для проведения работ по подключению.</li><li>• Не подключайте два сварочных аппарата к одному блоку выключателя.</li><li>• Не обязательно заземлять кабель №4, если заземлен корпус аппарата.</li></ul>
--	---


### 6.1 Установка

1. Подсоедините сетевой кабель с соответствующими характеристиками к сетевому разъему (АС вход) на задней панели сварочного аппарата через предохранитель 40 или более А и к 3-х фазной сети питания частотой 50/60Гц. (При подсоединении кабеля, надежно заземлите аппарат проводом с поперечным сечением 4 мм<sup>2</sup> или более)
2. Надежно заземлите аппарат, специальным кабелем, подсоединяемым к корпусу аппарата.
3. Подсоедините кабель механизма подачи проволоки к разъему «+» в нижней части передней панели аппарата и закрутите по часовой стрелке.
4. Подсоедините обратный кабель к разъему «-» в нижней части передней панели аппарата и закрутите по часовой стрелке.
5. Установите сварочную горелку, а затем, катушку проволоки в механизм подачи, таким образом, чтобы размер канавки проволокоподающего ролика соответствовал диаметру контактного наконечника сварочной горелки и диаметру используемой проволоки. Одновременно, подсоедините кабель управления механизма подачи проволоки к

соответствующему разъему в нижней части передней панели сварочного аппарата и, нажимайте на регулятор скорости подачи проволоки до тех пор, пока конец проволоки не покажется из сопла горелки.

б. Подсоедините газовый шланг, идущий от механизма подачи проволоки к редуктору газового баллона.

## 6.2 Схема установки

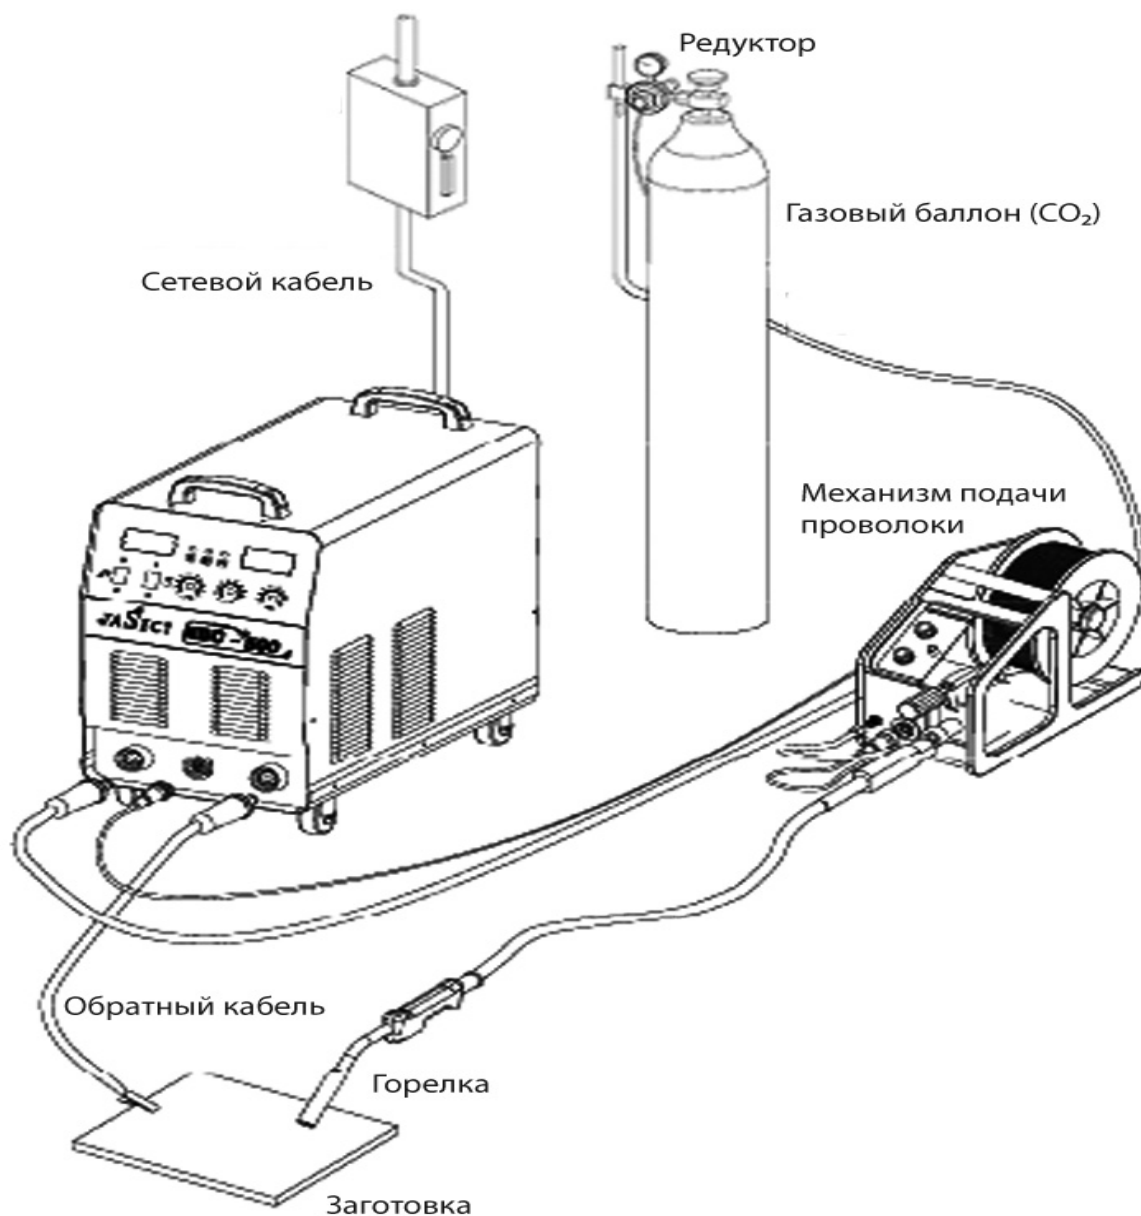

### 6.3 Эксплуатация

1. После выполнения всех вышеперечисленных шагов по установке аппарата, запустите его с помощью выключателя сети на задней панели. Откройте газовый баллон и поверните выключатель подачи газа, после этого, газ должен начать выходить из горелки. Затем, отрегулируйте объем подачи газа на редукторе.



2. Отрегулируйте значение индуктивности с помощью соответствующего регулятора в зависимости от того, какой жесткости дугу вы хотите получить. При повороте регулятора до конца против часовой стрелки значение индуктивности будет минимальным, а дуга наиболее жесткой. При повороте регулятора по часовой стрелке значение индуктивности будет увеличиваться, а разбрызгивание металла уменьшаться вместе с жесткостью дуги. В обычных условиях предпочтительно пользоваться жесткой дугой при низком токе и мягкой дугой при высоком значении тока.

3. Отрегулируйте значения сварочного тока и рабочего напряжения с помощью соответствующих регуляторов на механизме подачи проволоки в соответствии с рабочими условиями.

4. Установите необходимый Вам режим сварки 2Т или 4Т. В режиме 2Т при нажатии кнопки сварочной горелки дуга зажигается, а при её отпуске – гаснет. В режиме 4Т аппарат продолжает работать после отпуске кнопки горелки. В процессе работы параметры сварки могут корректироваться с помощью регуляторов сварочного тока и рабочего напряжения, находящихся на механизме подачи проволоки. При повторном нажатии кнопки на сварочной горелке, аппарат переходит в состояние гашения дуги, и параметры сварки могут корректироваться с помощью регуляторов значения тока и напряжения угасания дуги, находящихся на передней панели аппарата. Время угасания дуги зависит от времени повторного нажатия кнопки на сварочной горелке.

5. После гашения дуги подача газа прекращается.

### 6.4 Индикаторы защиты на передней панели.

<b>Чрезмерное значение тока</b> 	Если индикатор чрезмерного значения тока загорается в процессе сварки, это значит, что имеет место сбой в работе аппарата или случайные помехи. Запустите аппарат снова. Если невозможно устранить неполадку, выключите аппарат и обратитесь к специалистам по техническому обслуживанию оборудования нашей компании.
<b>Перегрев</b> 	Если индикатор перегрева загорается в процессе сварки, это означает, что аппарат слишком долго находится в рабочем режиме, поэтому процесс сварки прерывается. В этом случае нет необходимости выключать оборудование, нужно просто подождать пока погаснет светодиод перегрева, тогда сварка может быть продолжена.

### 6.5 Описание сварочного аппарата

#### 6.5.1 Выбор значения сварочного тока.

После осуществления всех вышеперечисленных приготовлений можно задать значение сварочного тока. Мелкокапельный перенос в основном, применяется для сварочной проволоки с диаметром 1.0-1.6 мм, он часто имеет место при использовании тонкой проволоки и низких значениях напряжения и тока. В этом случае обеспечивается стабильность сварки, низкий уровень разбрызгивания металла и прекрасное качество сварного шва. Для установки оптимального значения тока для применяемой проволоки, можно воспользоваться нижеприведенной таблицей, в которой для разных диаметров приведены оптимальные значения тока.

#### Диапазон значения тока при мелкокапельном переносе

Диаметр проволоки, мм	Применяемое значение тока, А	Оптимальное значение тока, А
0.8	50~120	70~100

1.0	70~180	80~120
1.2	80~350	100~200
1.6	140~500	140~350

### 6.5.2 Выбор скорости сварки.

При выборе скорости сварки должны приниматься во внимание её качество и эффективность. При увеличении скорости сварки снижается эффективность защиты, а процесс охлаждения ускоряется, вследствие чего ухудшается качество сварного шва. При слишком низкой скорости сварки заготовку можно легко повредить, а сварной шов не получается идеальным. На практике, скорость сварки не должна превышать 50 см/мин.

### 6.5.3 Длина вылета сварочной проволоки.

Необходимо правильно подбирать длину вылета сварочной проволоки, из сопла горелки. Увеличение длины вылета проволоки может увеличить производительность сварки, но при чрезмерной длине проволоки повышается уровень разбрызгивания металла. Обычно, вылет проволоки, должен быть около 10 раз больше диаметра сварочной проволоки.

### 6.5.4 Установка объема подачи газа.

В первую очередь необходимо думать об эффективности защиты. Кроме того, при сварке внутренних углов эффективность защиты выше, чем при сварке внешних углов. Основные характеристики приведены в таблице ниже.

#### Выбор объема подачи защитного газа

Режим сварки	Сварка в углекислом газе тонкой проволокой	Сварка в углекислом газе толстой проволокой	Сварка в углекислом газе толстой проволокой при большом значении тока.
Объем подачи газа, л/мин.	5~15	15~20	20~25

**ООО «СТ»**

**620135, Екатеринбург, Стачек 55 – 404**

**ИНН: 6673230048, КПП: 667301001**

**+7(343)382-39-66, 382-39-67**

## 7 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

### 7.1 Рабочее место

- Сварка должна производиться в сухих помещениях с влажностью воздуха не более 90%.
- Температура окружающей среды должна находиться в диапазоне от -10°С до +40°С
- Не проводите сварочные работы на открытом воздухе, в местах, незащищенных от воздействия прямых солнечных лучей и дождя, не допускайте попадания воды внутрь аппарата.
- Сварка в пыльных местах и в местах, где присутствуют едкие химические газы, запрещена.
- Сварка в среде защитных газов в местах, с сильным воздушным потоком запрещена.

### 7.2 Хорошая вентиляция

- В промышленном сварочном оборудовании значение сварочного тока так велико, что естественной вентиляции не достаточно для его охлаждения, тогда как встроенный вентилятор более эффективен, за счет чего и обеспечивается стабильная работа аппарата.
- Сварщик должен убедиться в том, что вентиляционные решетки аппарата открыты.
- Свободная зона вокруг оборудования должна быть не менее 30см. Хорошая вентиляция – одно из наиболее важных условий для нормальной работы и продления срока службы аппарата

### 7.3 Чрезмерный уровень сетевого напряжения недопустим.

- Если уровень напряжения выходит за допустимые пределы, это может привести к поломке оборудования, поэтому обращайте внимание на изменение напряжения. При возникновении чрезмерного сетевого напряжения сразу же прекращайте сварку и выключайте аппарат.

### 7.4 Защита от перегрева.

- Защита от перегрева срабатывает, если имеет место перегрузка оборудования из-за слишком долгого времени сварки, тогда происходит самопроизвольное отключение аппарата. В этом случае нет необходимости заново включать аппарат, необходимо просто подождать, когда погаснет светодиод перегрева и можно продолжать сварку.



**ООО «СТ»**

**620135, Екатеринбург, Стачек 55 – 404**

**ИНН: 6673230048, КПП: 667301001**

**+7(343)382-39-66, 382-39-67**

## 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



### **ВНИМАНИЕ:**

Для выполнения технического обслуживания требуется обладать профессиональными знаниями в области электрики и знать правила техники безопасности. Специалисты должны иметь допуск к проведению таких работ, подтверждаемый специальным сертификатом. Убедитесь в том, что сетевой кабель отключен от сети перед вскрытием сварочного аппарата.

1. Периодически проверяйте все соединения аппарата (особенно разъемы). Затягивайте неплотные соединения. Если имеет место окисление контактов, удалите его с помощью наждачной бумаги и подсоедините провода снова.
2. Не подносите руки, волосы и инструменты близко к подвижным частям аппарата, таким как вентиляторы, во избежание травм и поломок оборудования.
3. Регулярно удаляйте пыль с помощью чистого и сухого сжатого воздуха. Если оборудование находится в сильно загазованной и загрязненной атмосфере, то его чистка должна производиться ежедневно. Давление сжатого воздуха должно быть уменьшено до величины, безопасной для мелких деталей данного оборудования.
4. Не допускайте попадания в аппарат капель дождя, воды и пара. Если же вода все-таки попала внутрь, вытрите ее насухо и проверьте изоляцию (как в самом соединении, так и между разъемом и корпусом) с помощью меггера. Только в случае отсутствия каких-либо аномальных явлений, сварка может быть продолжена.
5. Периодически проверяйте целостность изоляции всех кабелей. Если изоляция повреждена, заизолируйте место повреждения, или замените кабель.
6. Периодически проверяйте газовый шланг на наличие трещин. В случае их обнаружения, замените шланг.
7. Если оборудование не используется в течение длительного времени, храните его в оригинальной упаковке в сухом месте.

**ООО «СТ»**

**620135, Екатеринбург, Стачек 55 – 404**

**ИНН: 6673230048, КПП: 667301001**

**+7(343)382-39-66, 382-39-67**

## 9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### Диагностика и устранение мелких неисправностей.

Неисправность	Методы устранения
1. Горит индикатор защиты.	1. Защита от перегрева. 1.1. Проверьте, соответствуют ли величина сварочного тока и время сварки параметрам, приведенным в руководстве по эксплуатации. 1.2. Убедитесь в том, что вентилятор работает в процессе сварки. Если вентилятор не работает, убедитесь, что на аппарат подается напряжение 220В. Если с питанием все в порядке, проверьте вентилятор. В случае если ток не поступает на аппарат, проверьте подсоединение сетевого кабеля. 1.3. При повреждении термодатчика – замените его. 2. Защита от перегрузки по току. Включение этого режима означает, что неисправность или внезапная остановка вызваны помехами. Включите аппарат снова. Если данная неисправность не исчезла, свяжитесь с техническим персоналом сервисной компании.
2. Кнопка на сварочной горелке не работает, а светодиод защиты выключен.	1. Проверьте, горят ли светодиод питания и цифровой датчик. 2. Проверьте подключение кнопки на сварочной горелке, а также ее подсоединение к аппарату. 3. Проверьте подключение механизма подачи проволоки.
3. При нажатии соответствующей кнопки на сварочной горелке проволока подается, но ток не поступает на дугу, а светодиод защиты не горит.	1. Проверьте плотность подсоединения обратного кабеля. 2. Проверьте правильность подсоединения механизма подачи проволоки к аппарату. 3. Проверьте, не повреждена ли сварочная горелка.
4. При нажатии соответствующей кнопки на сварочной горелке, для подачи газа, ток подается на дугу, но не осуществляется подача проволоки.	1. Проверьте на наличие повреждений кабель управления механизма подачи проволоки. 2. Проверьте, не заблокирован ли механизм подачи проволоки. 3. Проверьте электронную плату блока управления сварочного аппарата на наличие повреждений. 4. Проверьте исправность механизма подачи проволоки.
5. При нажатии кнопки на сварочной горелке можно осуществить сварку, но значение тока слишком велико, нельзя отрегулировать уровень напряжения, а значение напряжения холостого хода слишком велико.	1. Проверьте на наличие повреждений кабель управления механизма подачи проволоки. 2. Проверьте электронную плату блока управления сварочного аппарата на наличие повреждений.
6. Перепады сварочного тока.	1. Проверьте регулятор скорости подачи проволоки. 2. Проверьте, соответствует ли диаметр сварочной проволоки диаметру канавки проволокоподающего ролика. 3. Проверьте, не изношен ли контактный наконечник сварочной горелки. Если да, то замените его и закрутите до упора. 4. Проверьте, не изношен ли проволокоподающий канал сварочной горелки. Меняйте его каждые 15 дней. 5. Проверьте качество сварочной проволоки.




7. Эффект защиты наплавленного шва снижается в конце сварки	1. После окончания сварки не убирайте сразу горелку, тогда защитный газ сможет полностью защитить горячий, наплавленный металл шва. 2. Увеличьте время подачи газа после сварки и свяжитесь с нашей компанией.
8. В конце сварки получается очень большой кратер.	1. Используйте режим 4T и гасите дугу при низком токе. 2. Измените режим эксплуатации.
9. Невозможно нагреть редуктор.	1. Проверьте подключение нагревателя. 2. Проверьте, не поврежден ли нагреватель внутри редуктора.

## 10. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ (справочно)


Выбор сварочного тока и напряжения напрямую влияет на стабильность, качество и эффективность сварки. Для достижения хорошего качества шва необходимо установить оптимальные значения сварочного тока и напряжения. Обычно, параметры сварки задаются в соответствии с диаметром сварочной проволоки, требуемым капельным переносом и желаемым качеством конечного продукта. Можно руководствоваться нижеприведенными параметрами.

### 10.1 Параметры для сварки встык.

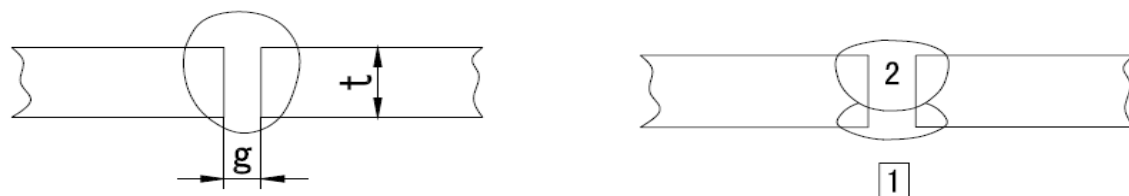


Толщина заготовки, t, мм	Зазор, g, мм	Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Рабочее напряжение, В	Скорость сварки, см/мин.	Объем подачи газа, л/мин.	Слой
1,2	0	1,0	70~80	17~18	45~55	10	1
1,6	0	1,0	80~100	18~19	45~55	10~15	1
2,0	0~0,5	1,0	100~110	19~20	40~55	10~15	1
2,3	0,5~1,0	1,0 или 1,2	110~130	19~20	50~55	10~15	1
3,2	1,0~1,2	1,0 или 1,2	130~150	19~21	40~50	10~15	1
4,5	1,2~1,5	1,2	150~170	21~23	40~50	10~15	1

### Параметры для сварки плоских угловых швов

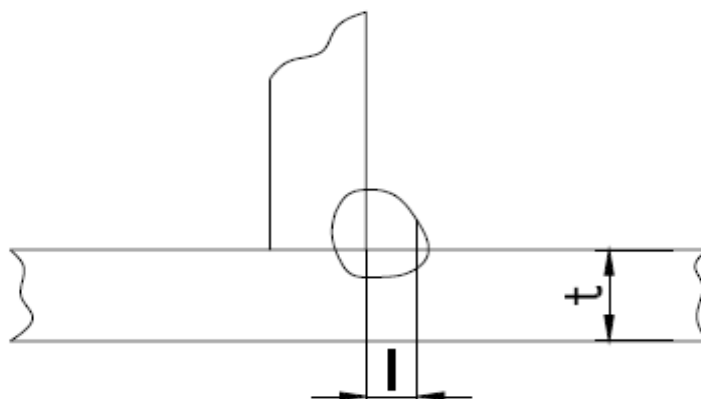


Толщина заготовки, t, мм	Катет шва, I, мм	Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Рабочее напряжение, В	Скорость сварки, см/мин.	Объем подачи газа (л/мин)
1,2	2,5 ~3,0	1,0	70 ~100	18 ~19	50 ~60	10 ~15
1,6	2,5 ~3,0	1,0 ~ 1,2	90 ~120	18 ~20	50 ~60	10~15
2,0	3,0 ~3,5	1,0 ~ 1,2	100 ~130	19 ~20	50 ~60	10~20
2,3	2,5 ~3,0	1,0 ~ 1,2	120 ~140	19 ~21	50 ~60	10~20
3,2	3,0 ~4,0	1,0 ~ 1,2	130 ~170	19 ~21	45 ~55	10~20
4,5	4,0 ~4,5	1,2	190 ~230	22 ~24	45 ~55	10~20

### Параметры для сварки угловых швов в вертикальном положении

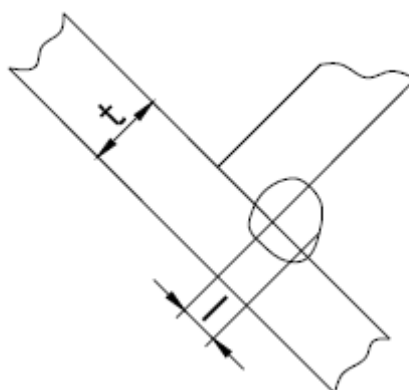

Толщина заготовки, t, мм	Катет шва, I, мм	Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Рабочее напряжение, В	Скорость сварки, см/мин.	Объем подачи газа (л/мин)
1,2	2,5 ~3,0	1,0	70 ~100	18 ~19	50 ~60	10 ~15
1,6	2,5 ~3,0	1,0 ~ 1,2	90 ~120	18 ~20	50 ~60	10~15
2,0	3,0 ~3,5	1,0 ~ 1,2	100 ~130	19 ~20	50 ~60	10~20
2,3	3,0 ~3,5	1,0 ~ 1,2	120 ~140	19 ~21	50 ~60	10~20
3,2	3,0 ~4,0	1,0 ~ 1,2	130 ~170	22 ~22	45 ~55	10~20
4,5	4,0 ~4,5	1,2	200 ~250	23 ~26	45 ~55	10~20

## Параметры для сварки внахлест

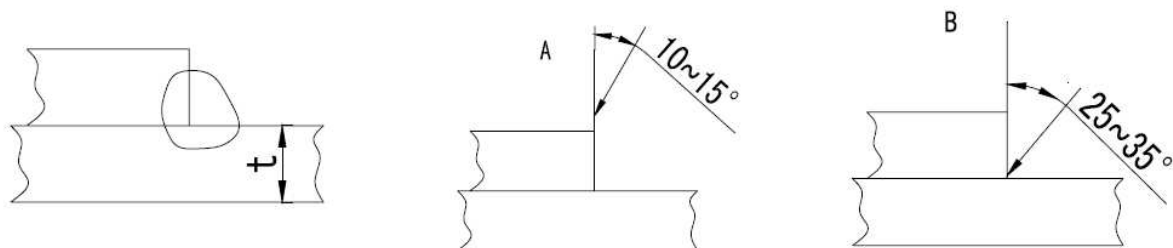

Толщина заготовки, t, мм	Позиция сварки	Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Рабочее напряжение, В	Скорость сварки, см/мин.	Объем подачи газа (л/мин)
1,2	А	1,0	80 ~100	18 ~19	45 ~55	10 ~15
1,6	А	1,0 ~ 1,2	100 ~120	18 ~20	45 ~55	10~15
2,0	А или Б	1,0 ~ 1,2	100 ~130	18 ~20	45 ~55	15~20
2,3	Б	1,0 ~ 1,2	120 ~140	19 ~21	45 ~50	15~20
3,2	Б	1,0 ~ 1,2	130 ~160	19 ~22	45 ~50	15~20
4,5	Б	1,2	150 ~200	21 ~24	40 ~45	15~20

### 10.5 Параметры для сварки в среде смешанных газов (MAG)

Материал: углеродистая сталь

Газ: смесь - аргон + углекислый газ (Ar +CO<sub>2</sub>) – (10~15 л/мин)

Тип соединения	Толщина заготовки, мм	Диаметр проволоки, мм	Зазор, мм	Параметры сварки		
				Ток, А	Напряжение, В	Скорость сварки, см/мин.
«I» -тип	1,0	1,0	0	50 ~55	13 ~15	40 ~55
	1,2	1,0	0	60 ~70	14 ~16	30 ~50
	1,6	1,0	0	100 ~110	16 ~17	40 ~60
	2,3	1,0 или 1,2	0~1,0	110 ~120	17 ~18	30 ~40
	3,2	1,0 или 1,2	1,0~1,5	120 ~140	17 ~19	25 ~30
	4,0	1,2	1,5~2,0	150 ~170	18 ~21	25 ~40

Сварочный аппарат все время модернизируется, поэтому его дизайн может меняться (за исключением функциональных и рабочих частей). Благодарим Вас за понимание.

**ООО «СТ»**

**620135, Екатеринбург, Стачек 55 – 404**

**ИНН: 6673230048, КПП: 667301001**

**+7(343)382-39-66, 382-39-67**

## Гарантийные обязательства

1. На всю продукцию марки «KEYUE» устанавливается гарантия двенадцать месяцев, которая включает бесплатный ремонт в случае поломки по вине Производителя.
2. Производитель несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. В течение гарантийного срока Производитель бесплатно устранит дефекты оборудования путем его ремонта или замены дефектных частей на новые, при условии, что дефект возник по вине Производителя. Замена дефектных частей производится на основании письменного заключения сервисной организации, имеющей полномочия от Производителя на проведение работ по диагностике и ремонту.
4. Гарантийные обязательства Производителя и порядок предъявления рекламаций должны выполняться в соответствии с Руководством по эксплуатации.
5. Все аппараты, поступившие в сервисный центр, должны быть приняты по акту приемки и пройти диагностику.
6. Гарантийные обязательства не распространяются на аппараты:
  - Имеющие механические, электротехнические, химические повреждения.
  - Подвергшихся самостоятельному внесению изменений в конструкцию.
  - Используемые не по назначению.
  - Эксплуатировавшиеся с нарушением требований Руководства по эксплуатации.
  - Гарантийный талон, которых утрачен или в него внесены дополнения, исправления, подчистки, невозможность идентификации серийного номера оборудования, печати или даты продажи - Покупателю может быть отказано в гарантийном ремонте.
  - Повреждения, которых вызваны несоответствием параметров сети номинальному напряжению.
7. Гарантия не распространяется на:
  - Кабели, горелки, аксессуары, шланги не входящих в комплект поставки, или имеющих внешние повреждения механического или иного характера.
  - Сварочный аппарат должен быть очищен от пыли и грязи, иметь оригинальный читаемый заводской номер, в заводской комплектации, и принят по акту приемки.



**ООО «СТ»**

**620135, Екатеринбург, Стачек 55 – 404**

**ИНН: 6673230048, КПП: 667301001**

**+7(343)382-39-66, 382-39-67**

## Комплектация аппаратов

### ▪ MIG - 200

- Сварочный аппарат – 1шт.
- Редуктор CO2 (36В) – 1шт
- Горелка (3м) – 1шт
- Электрододержатель – 1 шт.
- Обратный кабель с клеммой заземления (3м) – 1шт
- Руководство по эксплуатации – 1шт.

### ▪ MIG - 250

- Сварочный аппарат – 1шт.
- Редуктор CO2 (36В) – 1шт
- Горелка (3м) – 1шт
- Обратный кабель с клеммой заземления (3м) – 1шт
- Руководство по эксплуатации – 1шт.

### ▪ NB-350 IGBT (MIG 350)

- Сварочный аппарат – 1шт.
- Устройство подачи проволоки 4-х роликовое – 1шт.
- Редуктор CO2 (36В) – 1шт
- Горелка (3м) – 1шт
- Обратный кабель с клеммой заземления (3м) – 1шт
- Кабель управления (5м) – 1шт.
- Руководство по эксплуатации – 1шт.

### ▪ NB-500 IGBT (MIG 500)

- Сварочный аппарат – 1шт
- Устройство подачи проволоки 4-х роликовое – 1шт
- Редуктор CO2 (36В) – 1шт
- Горелка (3м) – 1шт
- Обратный кабель с клеммой заземления (3м) – 1шт
- Кабель управления (5м) – 1шт.
- Руководство по эксплуатации – 1шт.
- 

### ▪ MIG – 630

- Сварочный аппарат – 1шт
- Устройство подачи проволоки 4-х роликовое – 1шт
- Редуктор CO2 (36В) – 1шт
- Горелка (3м) – 1шт
- Обратный кабель с клеммой заземления – 1шт
- Кабель управления (5м) – 1шт.
- Руководство по эксплуатации – 1шт.

## КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

- Блок питания MIG-250 - BN-01-A1

ООО «СТ»

620135, Екатеринбург, Стачек 55 – 404

ИНН: 6673230048, КПП: 667301001

+7(343)382-39-66, 382-39-67